

TEHNIČKO CRTANJE

Tolerancije
Hrapavost

dr Snežana Ćirić Kostić

TOLERANCIJE

Vrste (podela) tolerancija

■ OPŠTE TOLERANCIJE:

- *Tolerancije dužinskih mera*
- *Tolerancije oblika i položaja površina*
- *Tolerancije hrapavosti površina*


■ IZVEDENE (POSEBNE) TOLERANCIJE:

- *Tolerancije zupčanika*
 - *Tolerancije ležaja*
 - *Tolerancije navoja*
 - *Druge posebne tolerancije*
-

Osnove tolerancija
dužinskih mera:

ISO 286-1 ISO 286-2


Tolerancije dužinskih mera

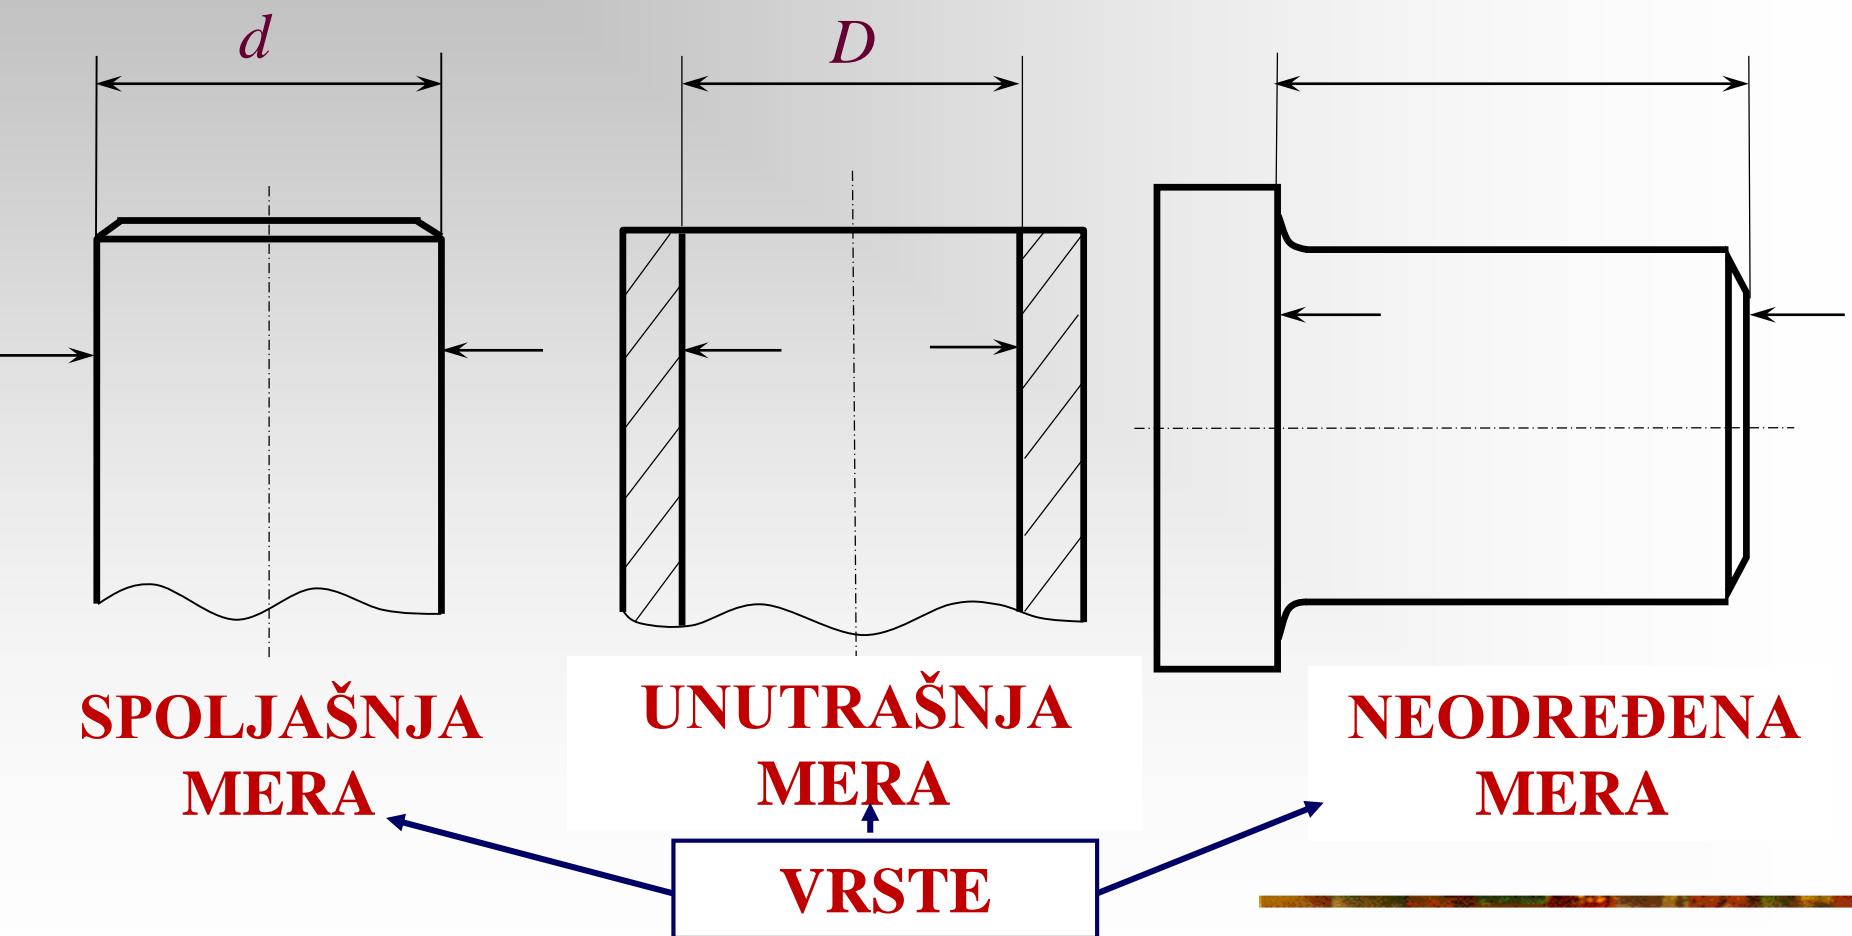

Tolerancije dužinskih mera (JUS ISO 286)

$\varnothing 100$ H 8,

$\varnothing 180$ f 9

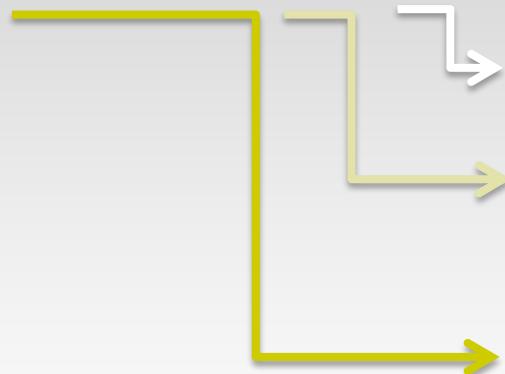

Kvalitet (stepen tolerancije)

Položaj tolerancijskog polja

Veliko slovo-otvor


Malo slovo-čep

Nazivna mera

A-clearance fit

B-transition fit

C-Interference fit

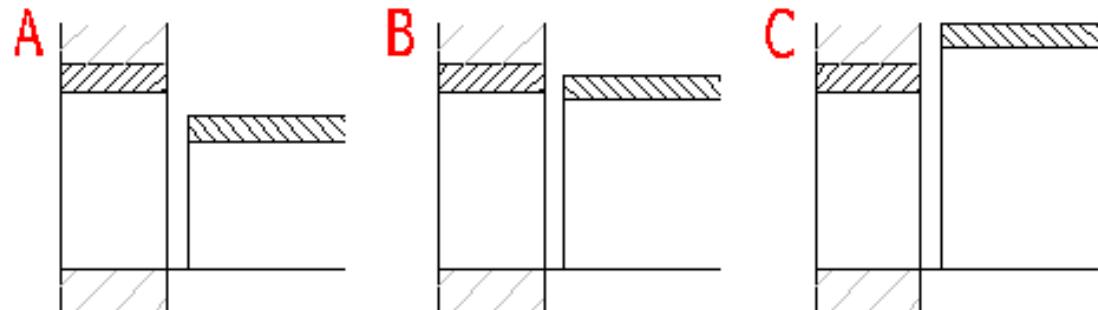




Polje korišćenja stepena tolerancija po ISO sistemu:

IT01 do IT6	Za merne instrumente
IT5 do IT12	Preporučeno za opštu upotrebu u mašinstvu
IT11 do IT16	Za proizvodnju polufabrikata (delovi koji zahtevaju dodatnu obradu)
IT16 do IT18	Za strukture
IT11 do IT18	Za specifikaciju ograničenja odstupanja dimenzija dimenzija bez tolerancija



$\varnothing 40H7$	$+0,025$
	0
	$-0,025$
	$-0,050$

Upisivanje tolerancija

za domaći

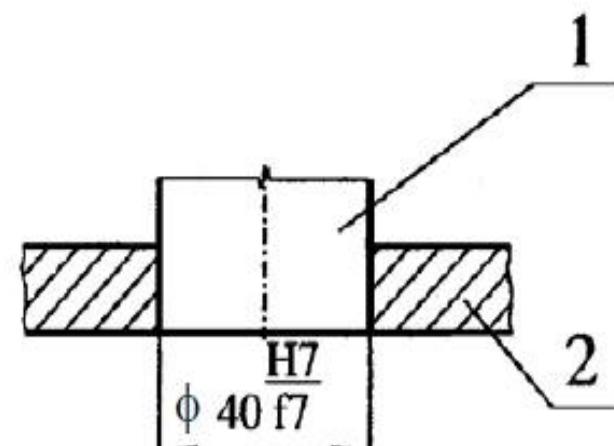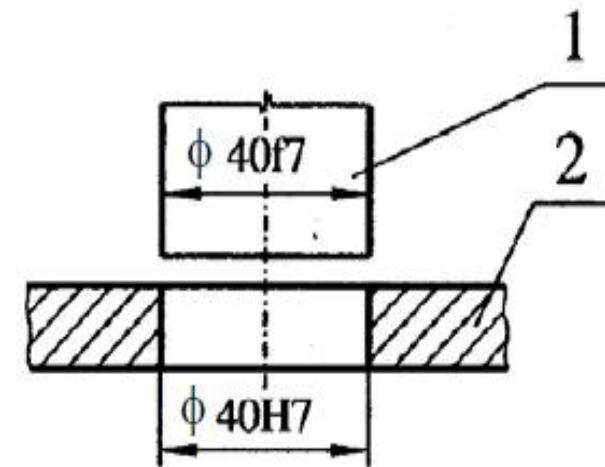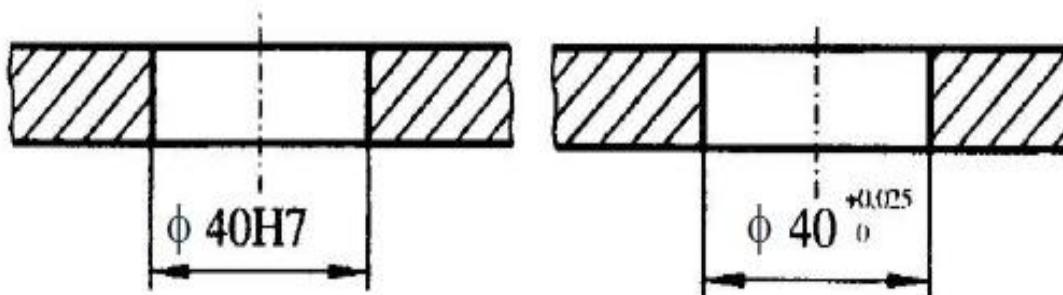

Upisivanje tolerancija

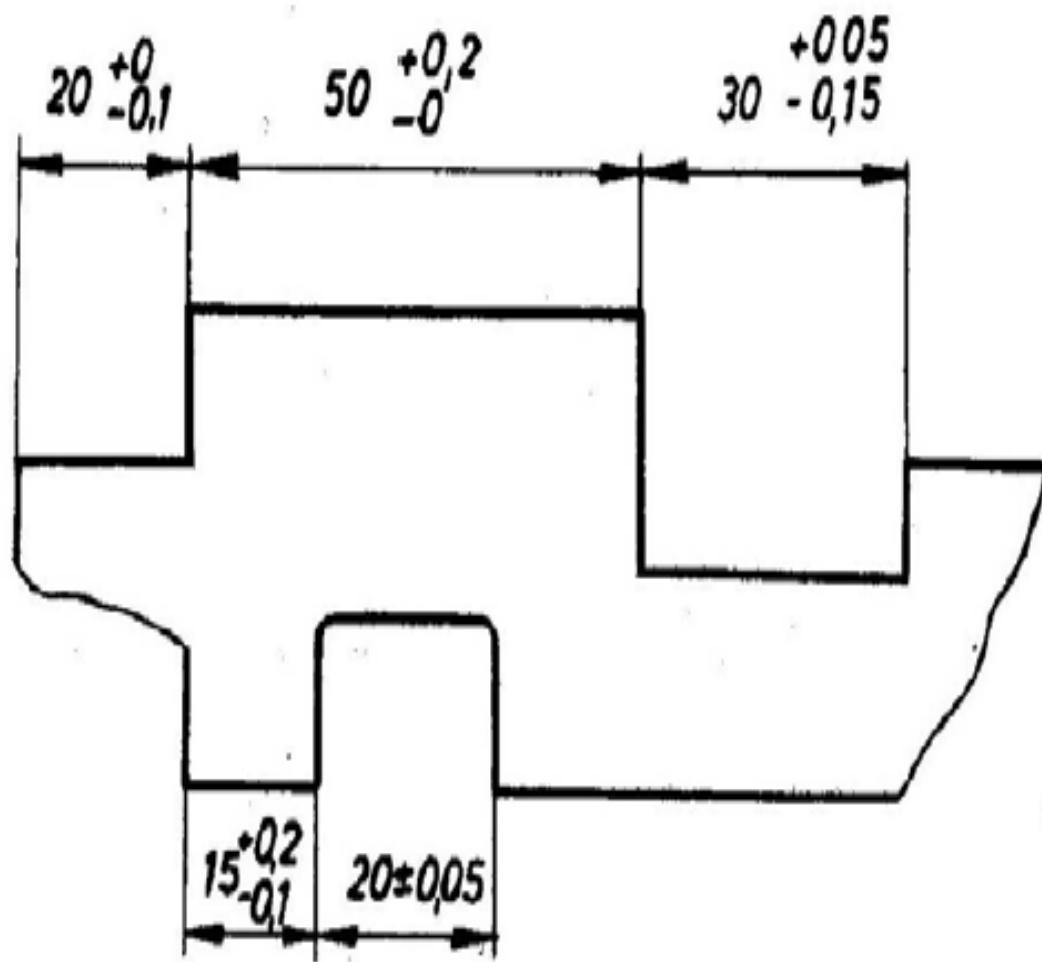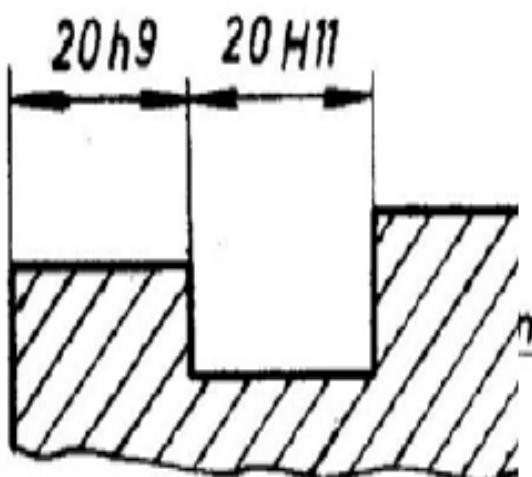


MAŠINSKI ELEMENTI 1


Praktičan primer upisivanja tolerancija

$\varnothing 10H8$	+0.022
	0
	-0.025
$\varnothing 40f8$	-0.064




za domaći

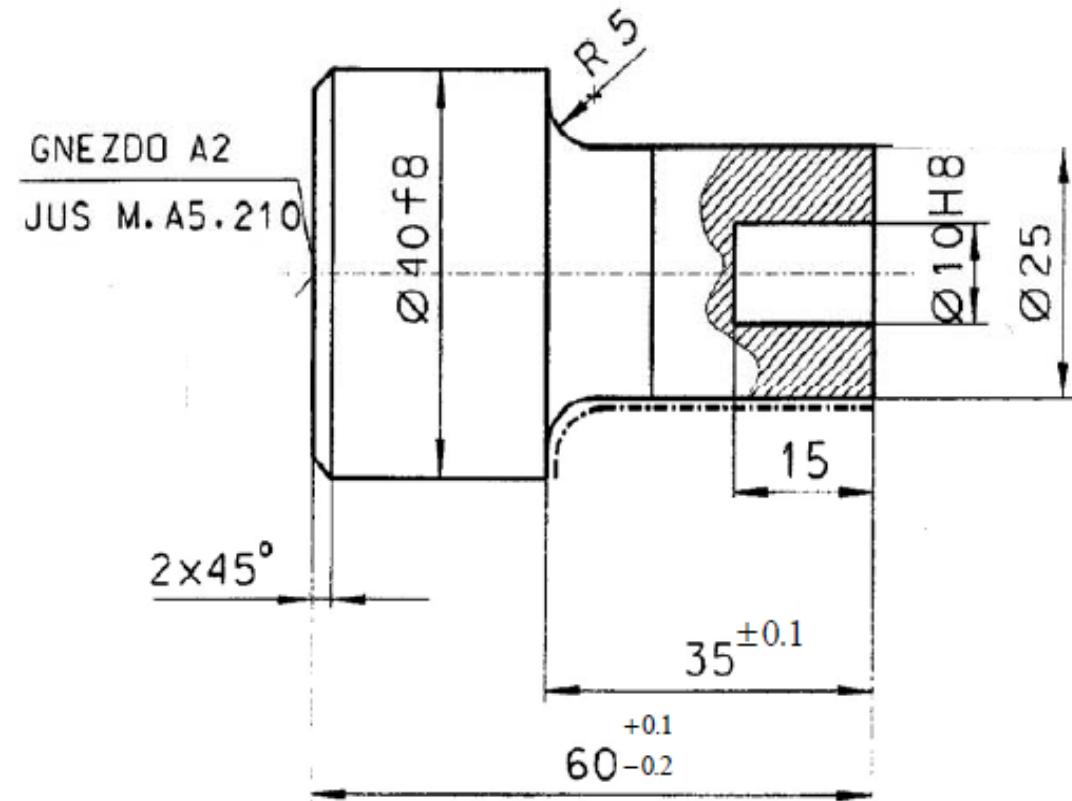



Tolerancije oblika i položaja

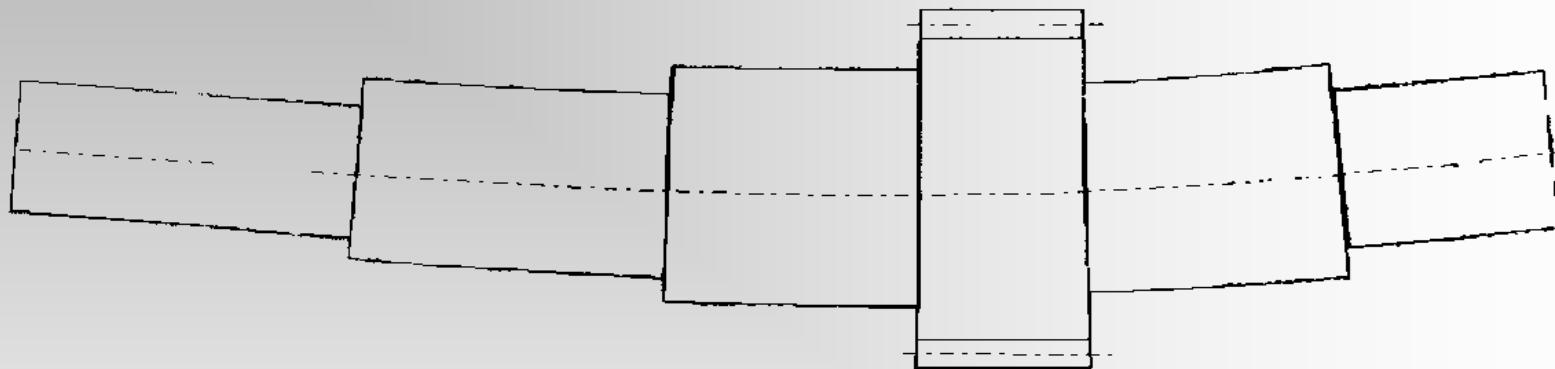

Toleracijski prostor-područje
dopuštene varijacije oblika

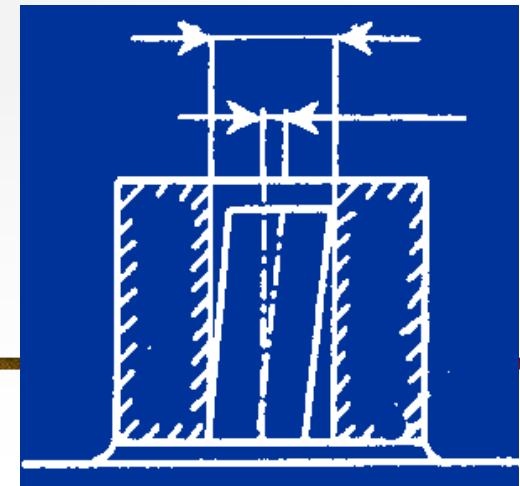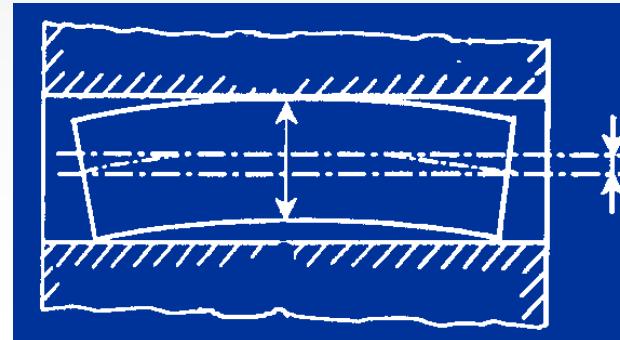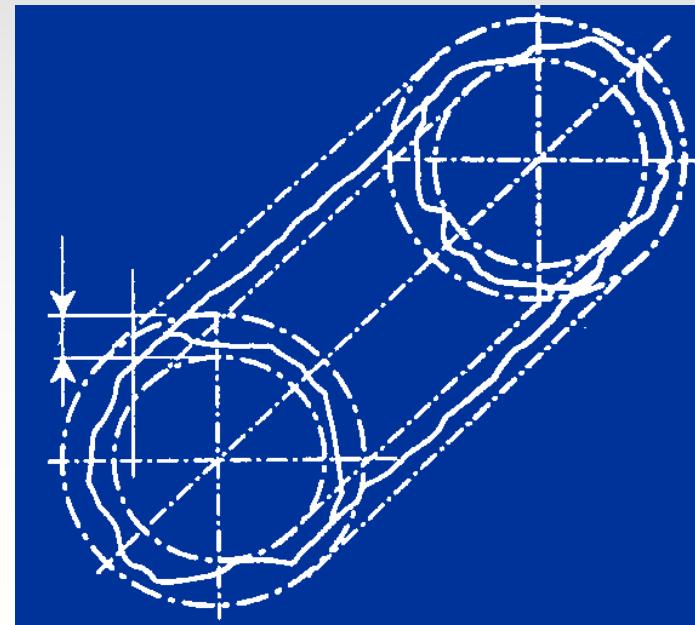

Tolerancije oblika

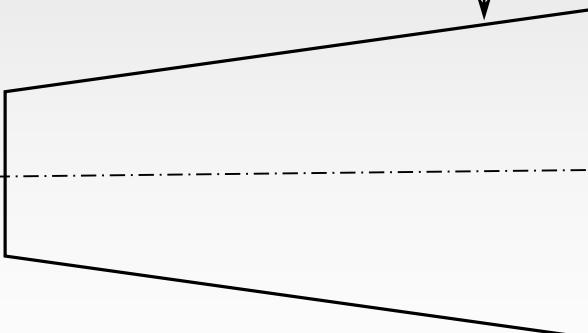
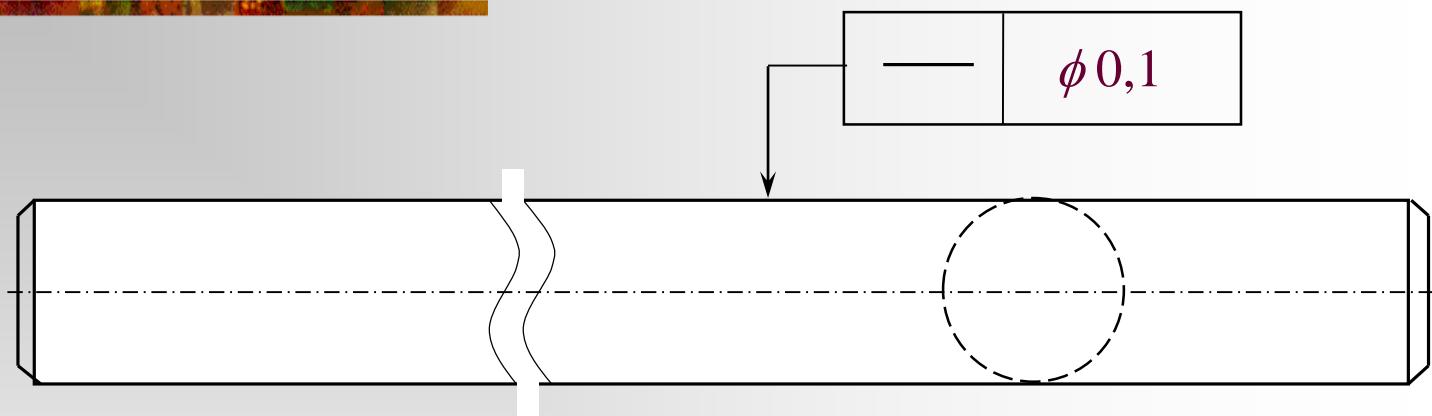


pravost


kružnost

za domaći

Tolerancije oblika

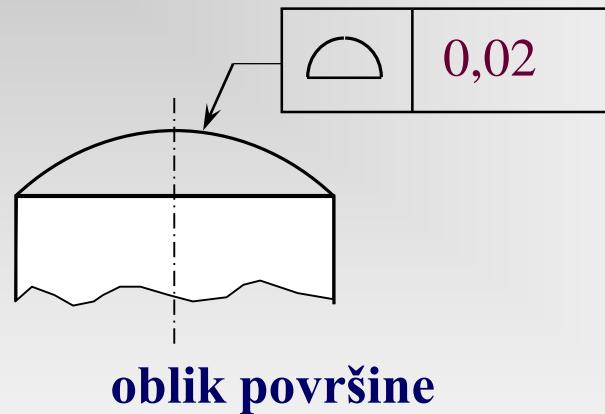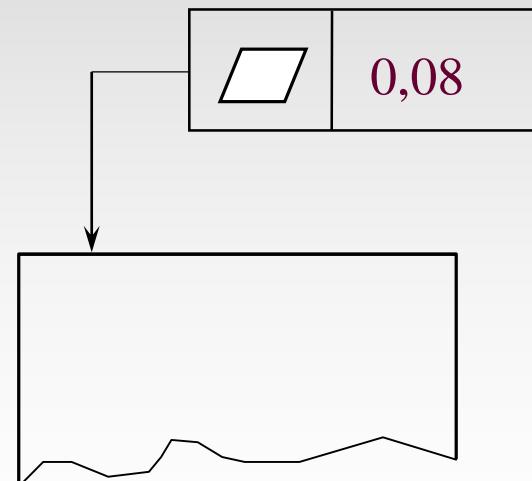

oblik površine

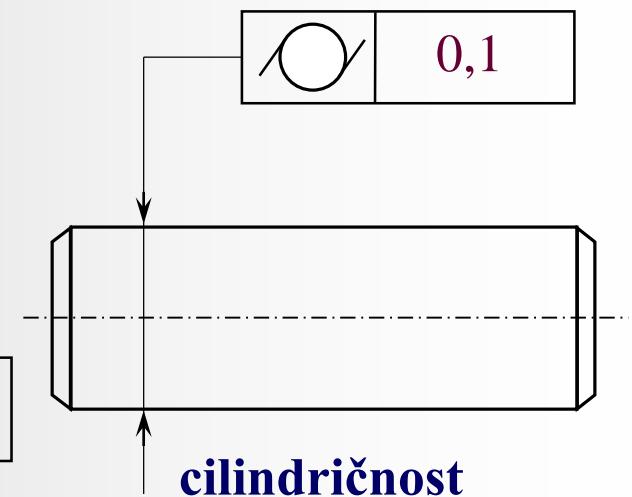


za domaći

Tolerancije položaja

paralelnost



// $\phi 0,1$ A


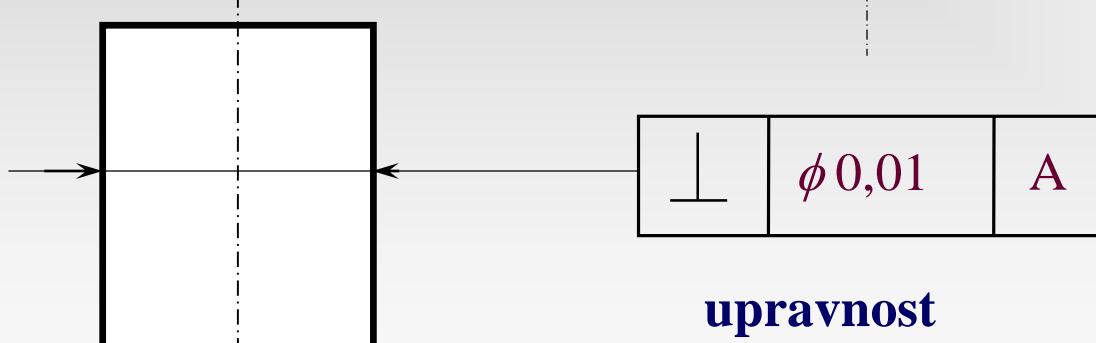


upravnost


za domaći



Tolerancije položaja

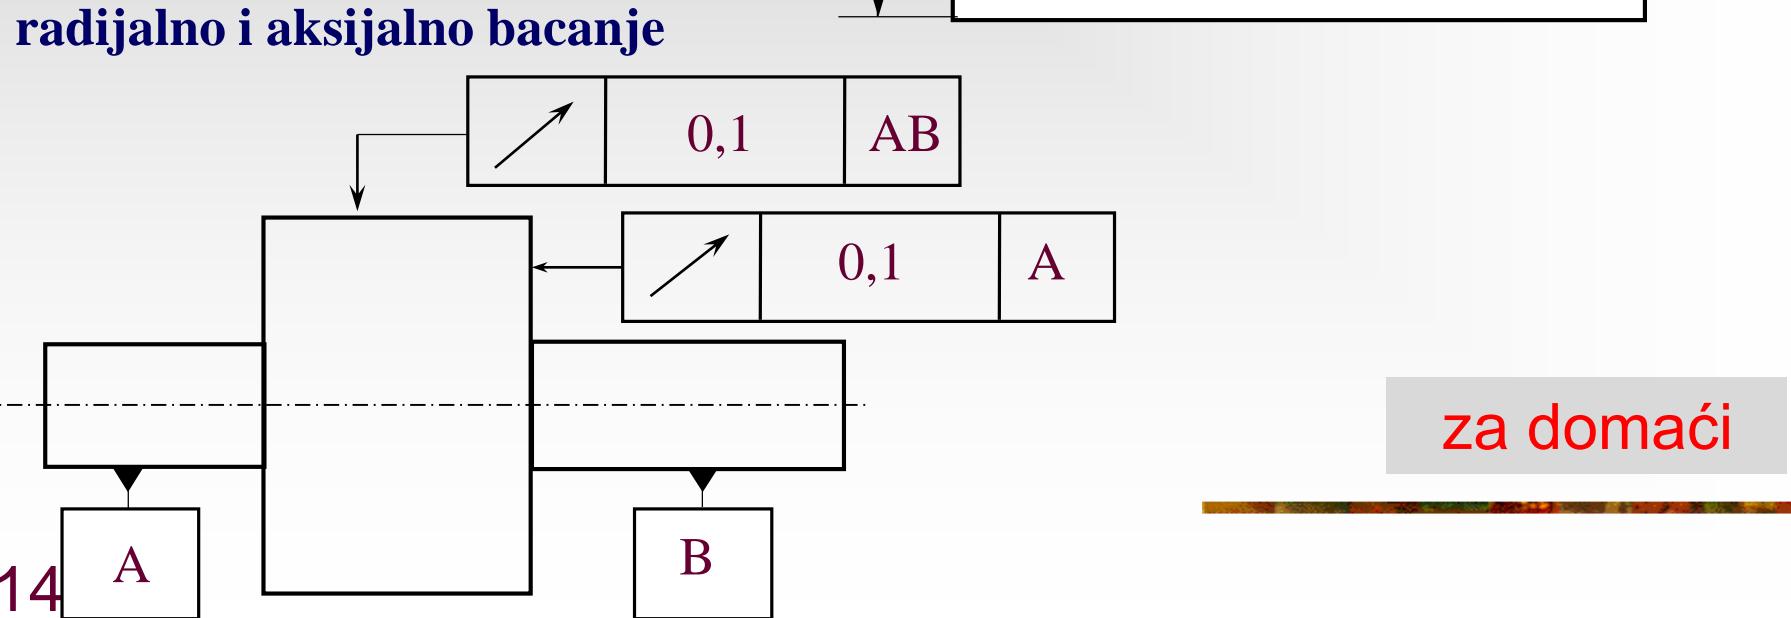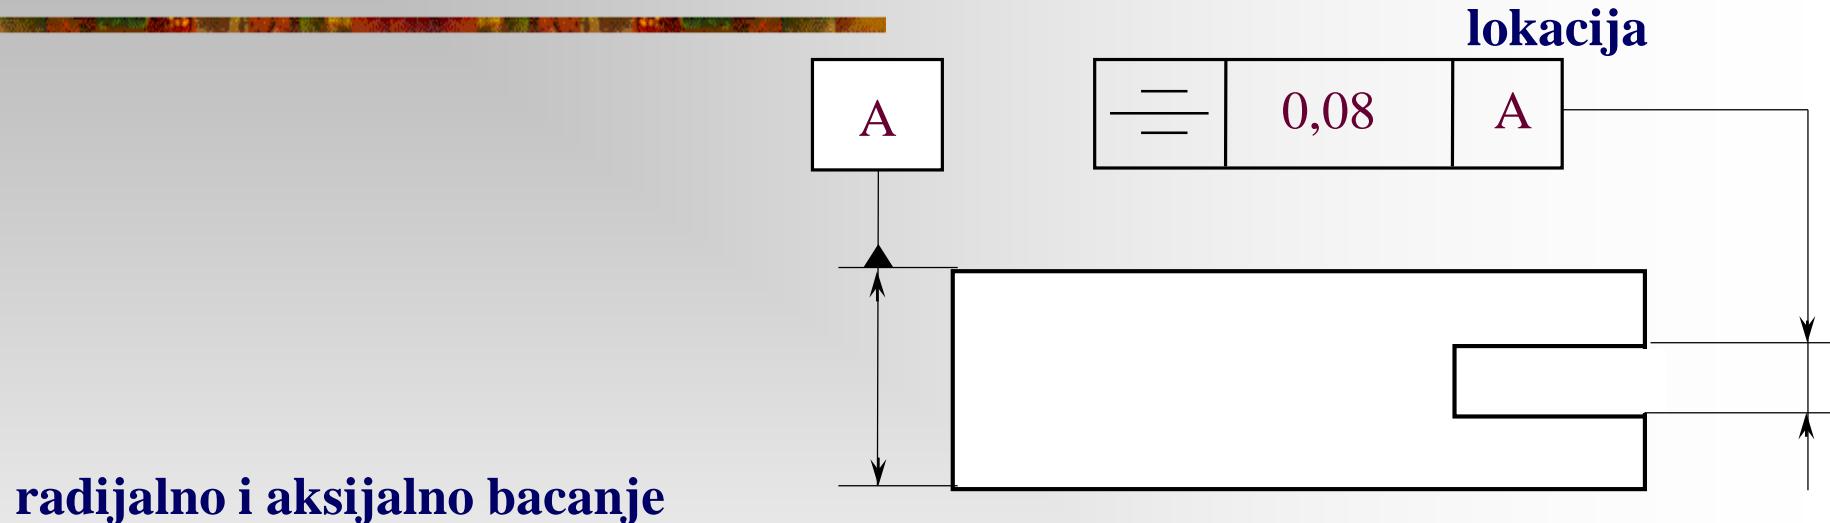


Tolerancije položaja

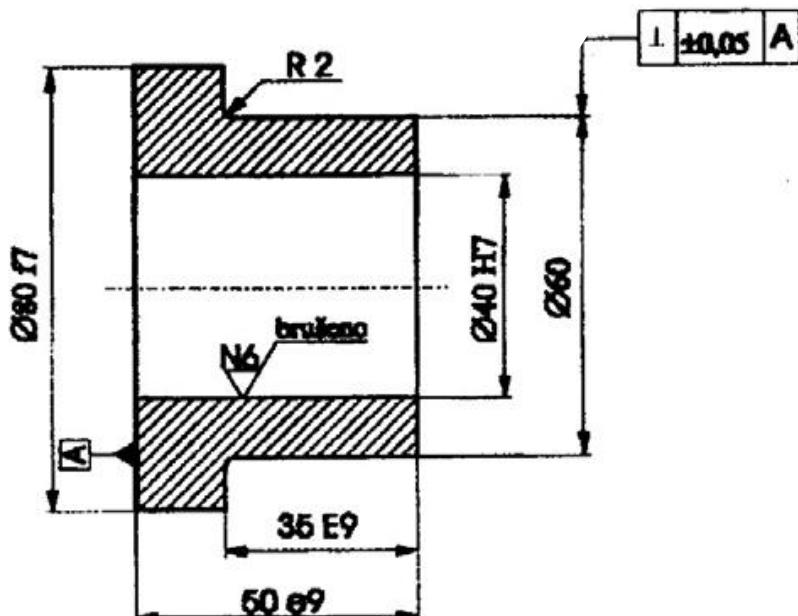


Tolerisana osa mašinskog dela mora ležati unutar cilindra prečnika 0.05mm upravnog na referentnu površinu

Osa tolerisanog dela mora ležati unutar cilindra prečnika 0.2mm čija se osa poklapa sa osom referentnog elementa

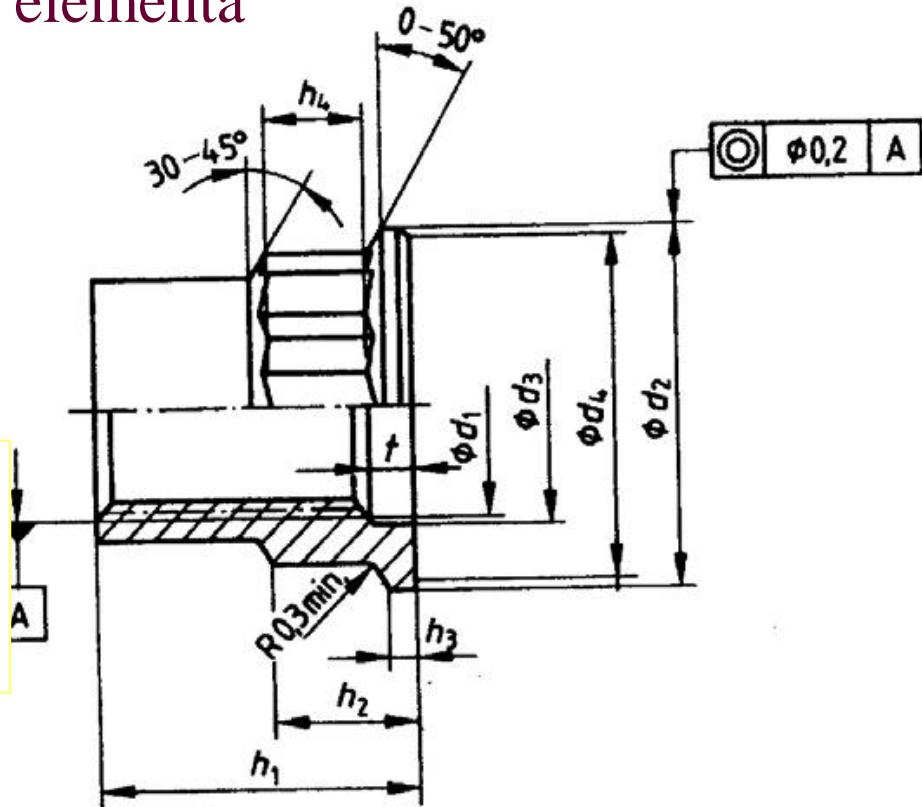


Tolerancije hravosti površina

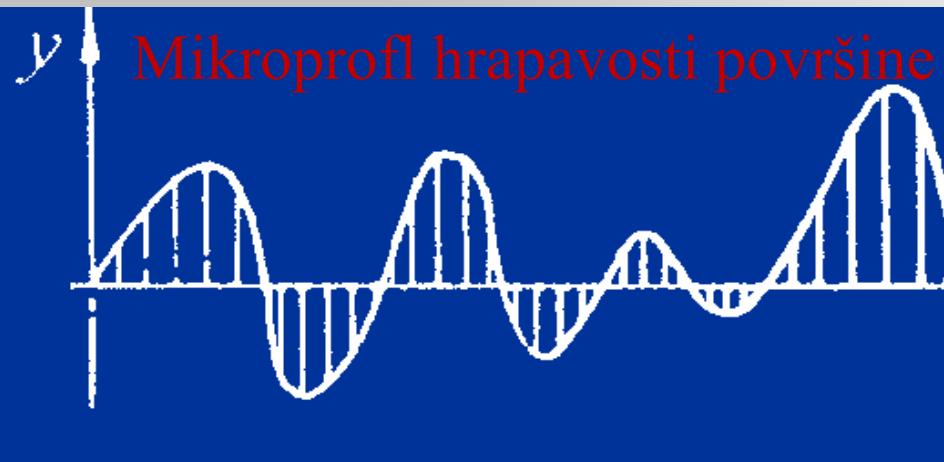

$$Ra = \frac{\sum_1^n y}{n}$$

Ra- srednja aritmetička vrednost odstupanja svih tačaka efektivnog profila u odnosu na srednju liniju m , na referentnoj dužini l .

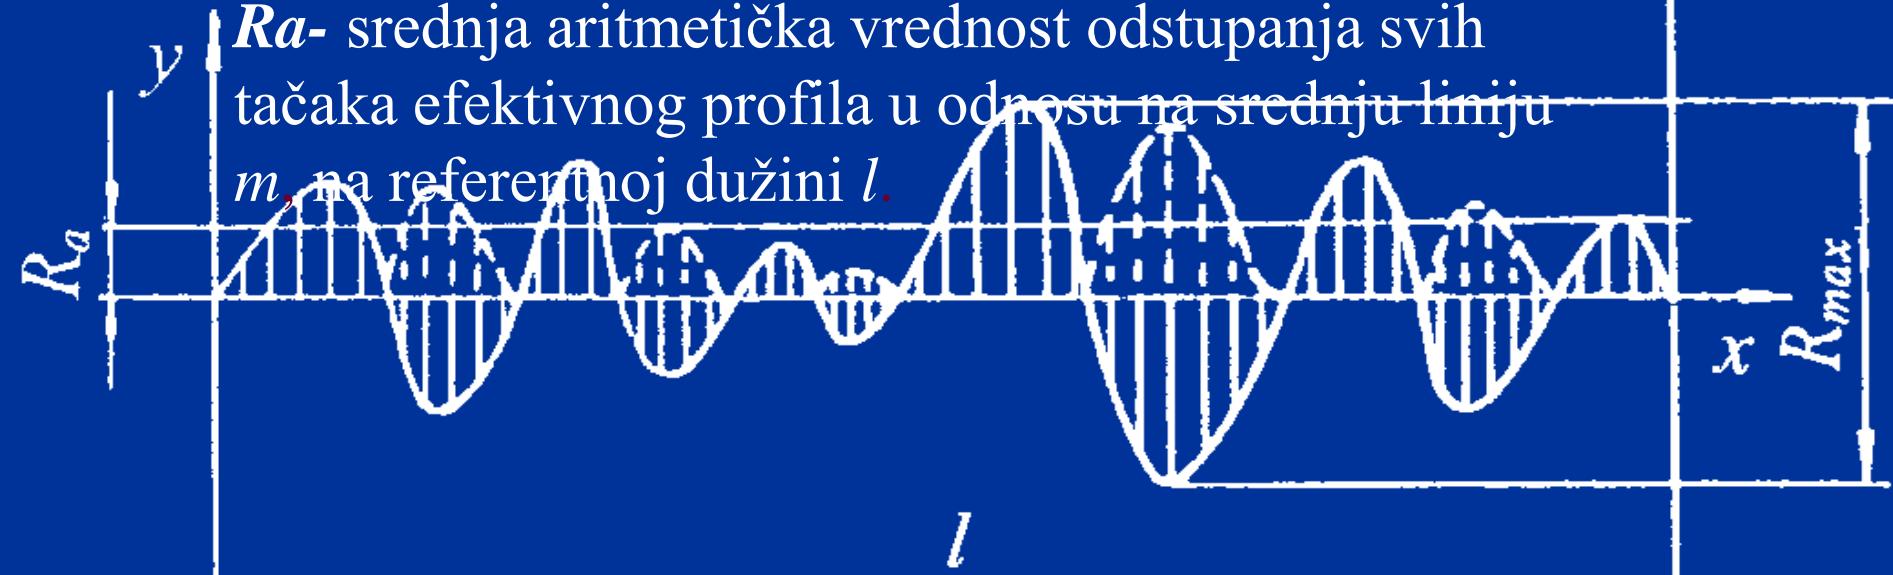

Tolerancije hravosti površina

Mikroprofil hravosti površine

Manji broj odražava finiji kvalitet obrađene površine


R _a max (μm)	broj klase površinske hravosti
0,025	N1
0,050	N2
0,1	N3
0,2	N4
0,4	N5
0,8	N6
1,6	N7
3,2	N8
6,3	N9
12,5	N10
25	N11
50	N12

Veza ISO tolerancija i klasa hrapavosti

Ra- srednja aritmetička vrednost odstupanja svih tačaka efektivnog profila u odnosu na srednju liniju m , na referentnoj dužini L .

Oznaka klase ISO-tolerancija	Oznaka klase kvaliteta obrade i pripadajuća vrednost srednjeg odstupanja profila Ra za područje naziv mera									
	do 3		iznad 3 do 18		iznad 18 do 80		iznad 80 do 250		iznad 250	
	klasa	Ra	klasa	Ra	klasa	Ra	klasa	Ra	klasa	Ra
IT 5	4	0,1	5	0,2	6	0,4	6	0,4	7	0,8
IT 6	5	0,2	6	0,4	6	0,4	7	0,8	7	0,8
IT 7	6	0,4	6	0,4	7	0,8	8	1,6	8	1,6
IT 8	6	0,4	7	0,8	8	1,6	8	1,6	9	3,2
IT 9	7	0,8	7	0,8	8	1,6	9	3,2	10	6,3
IT 10	8	1,6	8	1,6	9	3,2	10	6,3	10	6,3
IT 11	8	1,6	9	3,2	10	6,3	10	6,3	11	12,5
IT 12	9	3,2	9	3,2	10	6,3	11	12,5	12	25

Oznaka tolerancije hrapavosti površine

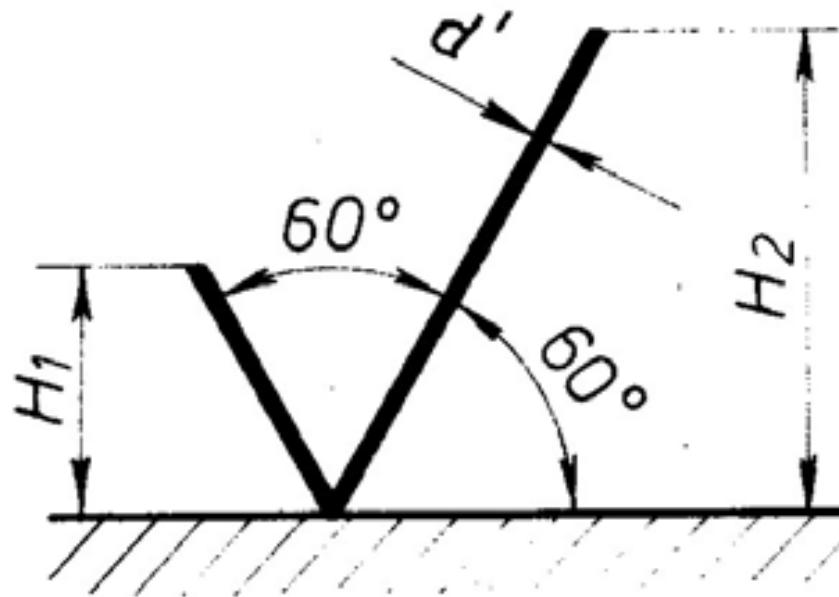

visina H_1	5	7	10	14	20	28
visina H_2	10	14	20	28	40	56
debljina linije za oznaku (d')	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2
visina oznaka i velikih slova (h)	3,5	5	7	10	14	20

Kukice




Slika 1



Slika 2



Slika 3

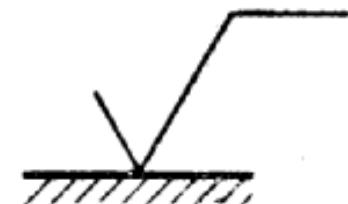

Slika 4

Slika1. – osnovna oznaka


Slika2. –sa skidanjem materijala

Slika3. –zadržava se kvalitet iz prethodnog procesa

za domaći

Slika4. –za označavanje specijalnih karakteristika površi

Označavanje hrapavosti površina


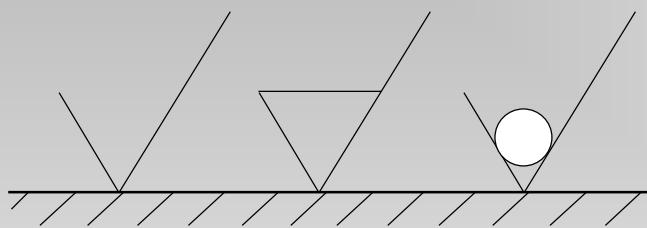


oblici
kukica

N1...N12
klase
hrapavosti





oznake mesta gde se upisuju
odstupanja i način izrade

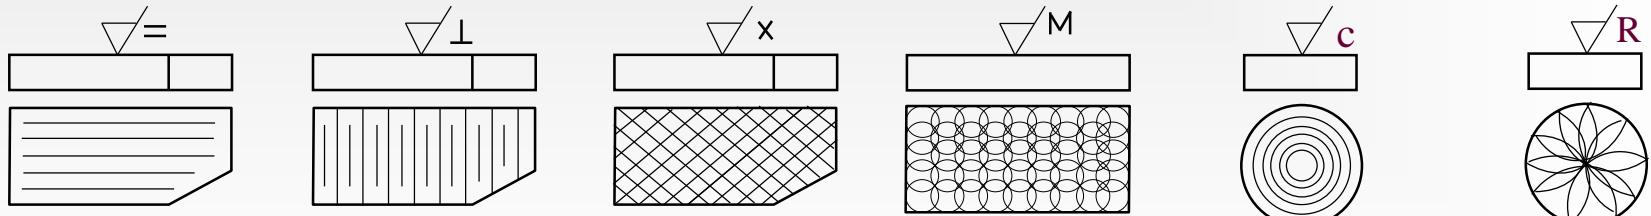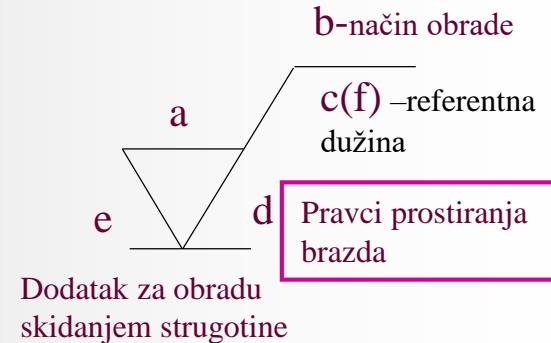

oznake pravca prostiranja
brazda

Označavanje na crtežima

za domaći

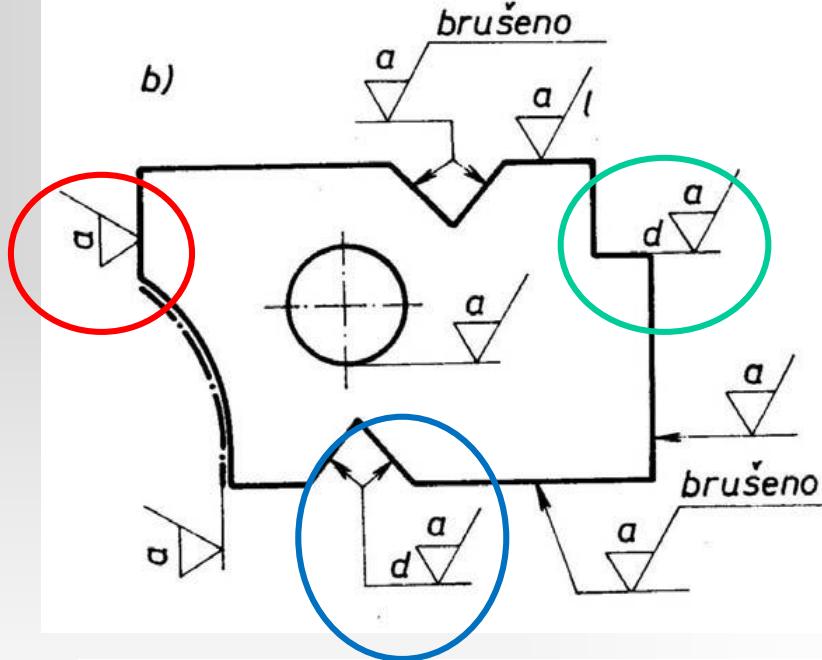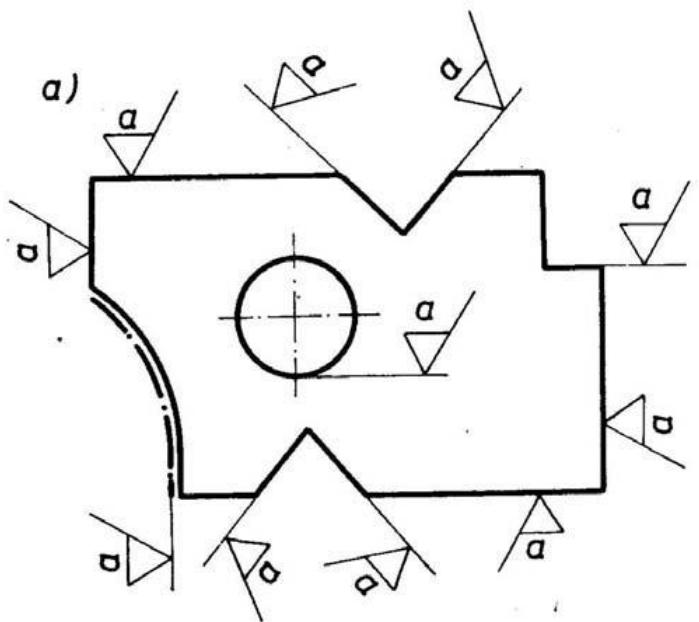


Oznaka i strelica moraju svojim vrhom da priđu površini sa spoljne strane predmeta.

Oznaka se dovodi u vezu sa površinom na koju se odnosi:

- direktno
- linijom produžetka površine i
- vodećom linijom

Praktični primeri označavanja

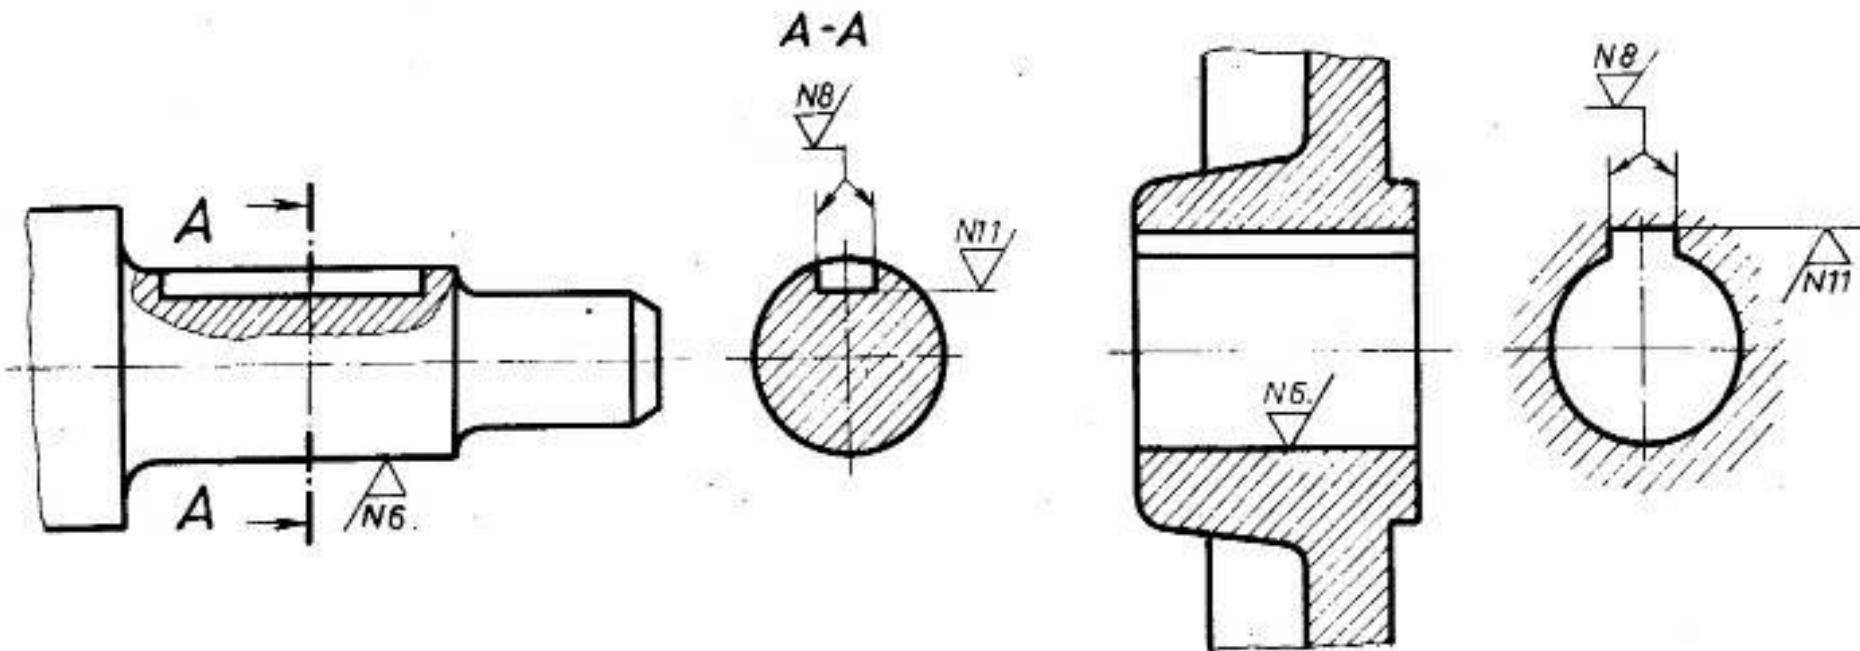

za domaći